

evolution®


evolutiontools.eu

S210

CCS

058-0001, 058-0002, 058-0003, 058-0004

Návod na použití.

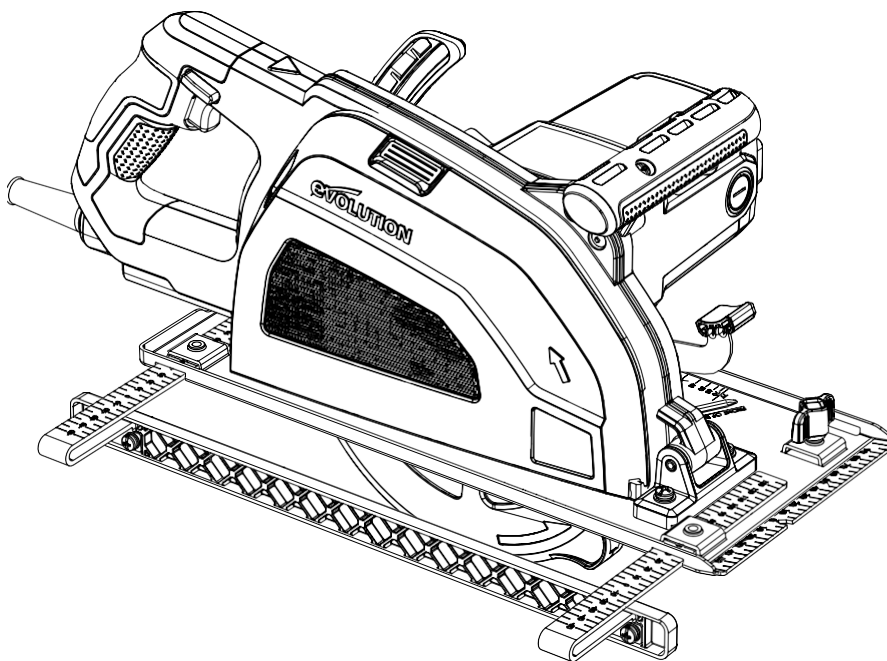

Originál Napsný v anglickém jazyce.

Datum publikace: 01/06/2022

Tento návod k použití byl původně napsán v angličtině.

DŮLEŽITÉ

Přečtěte si prosím pečlivě a úplně tyto provozní a bezpečnostní pokyny. Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání tohoto zařízení, v zájmu vlastní bezpečnosti navštivte příslušnou linku technické pomoci, jejíž číslo naleznete na webové stránce Evolution Power Tools. V rámci naší celosvětové organizace provozujeme několik linek pomoci, ale technickou pomoc vám poskytně i váš dodavatel.

WEB: www.evolutiontools.eu

Blahopřejeme vám k zakoupení elektrického nářadí Evolution. Dokončete registraci produktu „online“, jak je vysvětleno v online záručním registračním letáku formátu A4 přiloženém k tomuto stroji. Můžete také naskenovat QR kód, který naleznete na letáku A4 s chytrý telefon. To vám umožní ověřit záruku vašeho stroje období přes webovou stránku Evolutions zadáním svých údajů, čímž si v případě potřeby zabezpečíte rychlý servis. Upřímně vám děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti Evolution Power Tools.

OMEZENÁ ZÁRUKA EVOLUTION.

Evolution Power Tools si vyhrazuje právo na vylepšení a úpravy designu produktu bez předchozího upozornění.

Pdrobnosti o podmínkách záruky naleznete v registračním letáku záruky a/nebo na obalu

Evolution Power Tools v rámci záruční doby a od původního data nákupu opraví nebo vymění jakékoli zboží, u kterého se zjistí chyba materiálu nebo zpracování. Tato záruka je neplatná, pokud byl vrácený nástroj použit nad rámec doporučení v návodu k použití nebo byl-li stroj poškozen náhodou, zanedbáním nebo nesprávným servisem. Tato záruka se nevztahuje na stroje a/nebo komponenty, které byly změněny, změněny nebo upraveny jakýmkoli způsobem nebo vystaveny používání nad rámec doporučených kapacit a specifikace. Na elektrické komponenty se vztahují záruky příslušných výrobců. Veškeré zboží vrácené vadné bude vrácena předplacená přeprava společností Evolution Power Tools. Evolution Power Tools si vyhrazuje právo na volitelnou opravu nebo výměnu za stejnou nebo ekvivalentní položku. Tam neposkytuje žádnou záruku - písemnou nebo ústní - na spotřební příslušenství, jako jsou (následující seznam není úplný) kotouče, frézy, vrtačky, dláta nebo lopatky atp. Evolution Power Tools v žádném případě nenese zodpovědnost za ztrátu nebo škody vyplývající přímo nebo nepřímo z používání našeho zboží nebo z jakékoli jiné příčiny. Evolution Power Tools neodpovídá za žádné náklady, které s tím vzniknou zboží nebo následných škod. Žádný funkcionář, zaměstnanec nebo zástupce společnosti Evolution Power Tools není oprávněn činit ústní prohlášení o způsobilosti nebo vzdát se jakýchkoli výše uvedených podmínek prodeje a žádá z nich nebude pro Evolution Power Tools závazná.

Otázky týkající se této omezené záruky byste měli směřovat na ústředí společnosti nebo zavolat na příslušné číslo linky pomoci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRY STROJE	UK/EU	USA
Motor UK/EU (220-240V - 50 Hz)	1800W	-
Motor UK (110V - 50 Hz)	1600W	-
Motor USA (120V - 60 Hz)	-	15A
Žádná rychlost načítání (min ⁻¹ /rpm)	2800	
Celková hmotnost	11.2kg	24.7lbs
Čistá hmotnost	8.9kg	19.6lbs
Délka napájecího kabelu	3M	10ft

PARAMETRY ŘEZÁNÍ	UK/EU	USA
Max. profil ocelové skříně/trubka 90°	76.2mm	3"
Maximální hrubost (doska)	13mm	0-1/2"
Maximální hrubost stěny	6mm	0-7/32"
Kapacita řezání koleje	72mm	2-26/32"

PARAMETRE KOTOUČE	UK/EU	USA
Průměr kotouče	210mm	8-1/4"
Max. Rychlost (min-1/ot./min.)	3750	3750
Průměr otvoru	25.4mm	1"
Šířka	2mm	5/64"
Zuby	50	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH	
Hladina akustického tlaku LpA (220-240V)	94.2dB
Hladina akustického výkonu LWA (220-240V)	105.2dB
Vibrace (220-240V)	ah=2,84 (hlavná rukovět') ah=3,35 (pomocná rukovět')
Hladina akustického tlaku LpA (110V)	92dB
Hladina akustického výkonu LWA (110V)	103dB
Vibrace (110V)	ah=3,03 (hlavná rukovět') ah=3,57 (pomocná rukovět')

VÝSTRAHA: V důsledku příkonu tohoto produktu při spuštění může dojít k poklesu napětí, což může ovlivnit další zařízení (např. stmívání světel). Proto z technických důvodů doporučujeme, pokud je impedance sítě $Z_{\text{sysmax}} < 0,2626 \Omega$, tyto poruchy se neočekávají. Pokud potřebujete další objasnění, můžete se obrátit na místní úřad pro napájení.

VIBRACE

Pozn.: Měření vibrací bylo provedeno za standardních podmínek v souladu s:
EN 62841-1: 2015,
EN 62841-2-5: 2014

POZOR: POUŽÍVEJTE OCHRANU SLUCHU!

Deklarovaná celková hodnota vibrací byla naměřena v souladu se standardní zkušební metodou a může být použita k porovnání jednoho nástroje s druhým. Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita i při předběžném hodnocení expozice.



POZOR: Při používání stroje může být operátor vystaven vysokým úrovním vibrace přenášený na ruku a rameno.

Maniulace

- Se strojem zacházejte opatrně, nechte stroj provádět práci.
- Vyhněte se nadměrné fyzické námaze na kterémkoli z ovládacích prvků stroje.
- Zvažte svou bezpečnost a stabilitu a orientaci stroje během používání.

Pracovní plocha

- Zvažte materiál pracovní plochy; jeho stav, hustotu, pevnost, tuhost a orientaci.



POZOR: Emise vibrací během používání elektrického nářadí mohou se lišit od deklarované celkové hodnoty v závislosti na způsobech použití.

Je možné, že se u operátora rozvine „onemocnění bílého prstu z vibrací“ (Raynaduv syndrom).

Tento stav může zničit citlivost na teplotu, ikdyž je to všeobecná necitlivost.

Dlouhodobí nebo pravidelní uživatelé tohoto stroje by měli pečlivě sledovat stav svých rukou a prstů.

Pokud se některý z příznaků projeví, okamžitě vyhledejte lékařské poradenství.

Je možné, že se u operátora rozvine „onemocnění bílého prstu z vibrací“ (Raynaudův syndrom). Tento stav může snížit citlivost na teplotu, i když je to všeobecná necitlivost.

Dlouhodobí nebo pravidelní uživatelé tohoto stroje by měli pečlivě sledovat stav svých rukou a prstů. Pokud se některý z příznaků projeví, okamžitě vyhledejte lékařské poradenství.

• Měření a hodnocení vystavení člověka vibracím přenášeným na ruce na pracovišti je uvedeno v: EN 62841-1 a EN 62841-2-5



• Skutečnou úroveň vibrací během provozu může ovlivnit mnoho faktorů. Stav a orientace pracovních ploch a typ a stav používaného stroje. Před každým použitím by tyto faktory měly být posouzeny a pokud je to možné, měly by být přijaty vhodné pracovní postupy. Řízení těchto faktorů může pomoci snížit účinky vibrací:

Potřeba identifikovat bezpečnostní opatření a chránit operátora je založena na odhadu skutečné expozice podmínky používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba vypnutí nástroje, když běží naprázdno, kromě času spuštění)

ŠTÍTKY A SYMBOLY

POZOR: Neprovozujte tento stroj, pokud chybí nebo jsou poškozeny štítky s varováním a/nebo pokyny. Pro náhradní štítky kontaktujte Evolution Power Tools

Pozn.: V příručce nebo na produktu se mohou objevit všechny nebo některé z následujících symbolů.

Symbol	Popis
V	Volty
W	Watty
A	Ampére
Hz	Hertz
Min ⁻¹ /rpm	Rychlost
~	Střídavý proud
n ₀	Žádná rychlosr načítání
Db	Decibel
awh	Časovo zprůměrované zrychlení
ahm	Harmonická metoda
	Noste ochranné brýle
	Noste ochranu sluchu
	Používejte ochranu proti prachu
	Přečtete si pokyny
	Dvojitá izolace
	CE certifikace
	UKCA certifikace
	TUV SUD GS certifikace
	Odpad z elektrických a elektronických zařízení
	sběr a recyklace odpadu
	Pozor

URČENÉ POUŽITÍ TOHOTO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

POZOR: Tento produkt je ruční kotoučová pila a byla navržena pro použití se speciálními kotouči Evolution. Používejte pouze příslušenství určené k použití v tomto stroji a/nebo speciální společnosti Evolution Power Tools Ltd.

Je-li tento stroj vybaven vhodným nožem, lze jej použít k řezání:

Měkká ocel

Tenká ocel

hliník

Nerezová ocel

Pozn.: Tento výrobek není vhodný pro řezání dřeva.

Pozn.: Řezání pozinkované oceli může snížit životnost kotouče.

ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO STROJE

POZOR: Tento produkt je ruční kotoučová pila a musí se používat pouze jako taková. Nesmí se žádným způsobem upravovat ani používat k napájení jakéhokoli jiného zařízení nebo k pohonu jiného příslušenství, které není uvedeno v tomto návodu k obsluze.

POZOR: stroj není určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání stroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost při jeho používání.

Děti by měli být pod dozorem, aby se zabezpečilo, že nemají přístup k tomuto stroji a nesmí se s ním hrát.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento stroj je vybavený správnou lisovanou zástrčkou a síťovým kabelem pro určený trh. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem a nebo sestavou, kterou získáte od výrobce a nebo jeho servisního zástupce.

Tento stroj je vybavený správnou lisovanou zástrčkou a sítovým káblom pre určený trh.

(1.13) VENKOVNÍ POUŽITÍ

POZOR: Má-li se tento stroj používat venku, neměl by být vystaven dešti nebo používán ve vlhkých prostorách. Nepokládejte jej na vlhké povrchy. Použijte čistý a suchý pracovní stůl. Pro dodatečnou ochranu použijte proudový chránič (R.C.D.), který přeruší napájení, pokud svodový proud do země překročí 30mA/30ms. Před použitím vždy zkontrolujte funkčnost chrániče (R.C.D.).

Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, musí to být typ vhodný k použití venku a musí být takto označen. Při používání prodlužovacího kabelu je třeba dodržovat pokyny výrobce.

(2.1) VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

(Tyto Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí jsou specifikovány v EN 62841-1: 2015, UL Std. 62841-1 a CSA Std. C22.2 čj. 62841-1).

POZOR: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení upozornění a pokynů může mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uschovejte si tento návod k použití.

(2.2) 1) Všeobecné elektrické nářadí

Bezpečnostní upozornění (Bezpečnost pracovního protoru)

a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Nepořádek a nebo tmavé oblasti mohou vést k nehodám.

b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v prostředí s výskytem hořlavých kapalin, plynů a nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které se mohou vznítit z prachu a nebo výparů.

c) Při práci s elektrickým nářadím držte děti a okolostojící mimo dosah. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

2.3) 2) Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí [Elektrická bezpečnost] a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné uzemněné adaptéry (uzemněné) elektrické nářadí. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku elektrického šoku. b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo moku. Voda vniknutá do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. d) Kabel nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. f) Nelze-li se vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2.4) 3) Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí [Osobní bezpečnost]. a) Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění osob. b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako jsou protiprachové masky, neklouzavá bezpečnostní obuv, přílba nebo chrániče sluchu používané ve vhodných podmínkách, snižují zranění osob. c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Zajistěte Před připojením ke zdroji napájení nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, které má spínač, může vést k nehodám. d) Před spuštěním elektrického nářadí odstraňte ze šroubů kotouče jakýkoli seřizovací klíč. Klíč, který zůstane připevněn k rotující části elektrického nářadí, může způsobit osobní zranění. e) Nepřesahujte. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

f) Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami. g) Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zachytávanie prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne sa používajú. Použitie zberača prachu môže znížiť riziká súvisiace s prachom. h) Nedovoľte, aby vám znalosť získaná častým používaním náradia umožnila uspokojiť sa a ignorovať zásady bezpečnosti náradia. Neopatrný zásah môže spôsobiť vážne zranenie v priebehu zlomku sekundy. (2.5) 4) Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie [Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň]. a) Na elektrické náradie netlačte silou. Používajte správne elektrické náradie pre vašu aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, pre ktorú bolo skonštruované. b) Nepoužívajte elektrické náradí, pokiaľ jej spínač nezapína alebo nevyypína. Jakékoľvek elektrické náradí, ktoré nelze ovládať spínačem je nebezpečný a musí byť opraveno. c) Pred seřizovaním, výměnou příslušenství nebo před uložením elektrického náradí odpojte elektrické náradí od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického náradí. d) Nepoužívané elektrické náradí skladujte mimo dosah dětí a nedovoľte osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou elektrického náradí nebo s těmito pokyny, obsluhovat elektrické náradí. Elektrické náradí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné. e) Údržba elektrického náradí. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýleny nebo zaseknuty, zda nejsou zlomené pohyblivé části a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit činnost elektrického náradí. Je-li elektrické náradí poškozeno, před použitím jej nechte opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým náradím. f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované rezné nástroje s ostrými reznými hranami se méně zasekávají a snáze se ovládají.

g) Elektrické náradí, příslušenství, nástavce atp. používejte v souladu s těmito pokyny, berouce v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou budete vykonávat.

Použití elektrického náradí pro jiné

činnosti, než na jaké je určeno může vést k nebezpečné situaci.

h) Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání náradí v neočekávaných situacích. (2.6)

Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické náradí [Serwis]
Svěřte opravu vašeho elektrického náradí kvalifikované osobě.
 bude používat pouze identické náhradní díly. Tím se zajistí zachování bezpečnosti elektrického náradí.

ZDRAVOTNÍ RADY

POZOR: Při používání tohoto stroje se mohou vytvářet prachové částice. V některých případech v závislosti na použitých materiálech, se kterými pracujete, může být tento prach obzvláště škodlivý. Máte-li podezření, že barva na povrchu materiálu, který chcete řezat, obsahuje olovo, vyhledejte odbornou radu. Barvy na bázi olova by se měli odstraňovat pouze profesionálům a neměli byste se je pokoušet odstranit sami. Když se prach usadí na površích, kontakt z rukou do úst může vést k požití olova. Vystavení i nízkým hladinám olova může způsobit nevratné poškození mozku a nervového systému. Zvláště zranitelné jsou malé a nenarozené děti. Doporučujeme zavázat rizika spojená s materiály, se kterými pracujete, a snížit riziko expozice. Jelikož některé materiály mohou produkovat prach, který může být nebezpečný pro vaše zdraví, doporučujeme při používání tohoto stroje používat schválenou obličejovou masku s vyměnitelnými filtry.

Vždy byste měli:

- Pracujte v dobře větraném prostoru.
- Pracujte se schváleným bezpečnostním vybavením, jako jsou protiprachové masky, které jsou speciálně navrhnuté na filtrování mikroskopických částic.



POZOR: provoz elektrického náradí může způsobit vniknutí cizích předmětů vržených směrem k Vaším očím, což může způsobit vážné poškození zraku. Před zahájením práce s el. náradím si vždy nasad'te ochranné brýle nebo štít s bočními či celoobličejovým krytím.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PILY

[Postupy řezání]

- a) **POZOR:** Držte ruce mimo oblast řezu a kotouče. Druhou ruku držte na přídatné rukojeti nebo krytu motoru. Pokud pilu drží obě ruce, kotouč je nemůže proříznout.
- b) **Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás nemůže ochránit před kotoučem pod obrobkem.**
- c) **Přízpusobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Pod obrobkem by měl být patrný méně než celý zub zubů kotouče.**
- d) **Při řezání nikdy nedržte obrobek v rukou nebo přes nohu. Upevněte obrobek na stabilní plošinu. Je důležité správně podepřít práci, aby se minimalizovalo vystavení těla, zaseknutí kotouče nebo ztráta kontroly.**
- e) **Při činnostech, při kterých může řezný nástroj přijít do kontaktu se skrytým vedením nebo vlastním kabelem, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s „živým“ vodičem způsobí, že i nekruté kovové části elektrického nářadí budou „živé“ a operátorovi může způsobit úraz elektrickým proudem.**
- f) **Při roztrhávání vždy používejte roztrhávací oplocení nebo přímočará vodící lišta. To zlepšuje přesnost řezu a snižuje možnost zaseknutí kotouče.**
- g) **Vždy používejte kotouče se správnou velikostí a tvarem (kosočtvercový versus kulatý) otvorů pro upínací trny. Kotouče, které se neshodují s montážním příslušenstvím pily, se budou pohybovat mimo střed, což způsobí ztrátu kontroly.**
- h) **Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo šrouby kotouče. Podložky a šroub kotouče byly speciálně navrženy pro Vaši pilu, aby byl zajištěn optimální výkon a bezpečný provoz.**
- (3.2) [Příčiny zpětného rázu a související upozornění] Zpětný ráz je náhlá reakce na sevřený, zaseknutý nebo nesprávně nastavený pilový kotouč, což způsobí, že se pila nekontrolovaně zvedne a vysune z obrobku směrem k operátorovi; Když je kotouč pevně sevřený nebo zaseknutý zavíráním řezu, kotouč se zastaví a reakce motoru pohání jednotku rychle zpět k operátorovi; Pokud se kotouč při řezu zkroutí nebo vychýlí, zuby na zadní hraně kotouče se mohou zarýt do horního povrchu obrobku, což způsobí, že kotouč vyskočí ze zářezu a vyskočí zpět k operátorovi.**

(3.3) Zpětný ráz je výsledkem nesprávného používání pily a/nebo nesprávných provozních postupů nebo podmínek a dá se mu vyhnout přijetím vhodných preventivních opatření, jak je uvedeno níže. Držte pilu pevně oběma rukama a ruce umístíte tak, aby odolaly silám zpětného rázu. Umístěte své tělo na obě strany kotouče, ale ne v jedné rovině s kotoučem. Zpětný ráz by mohl způsobit skok pily dozadu, ale síly zpětného rázu může ovládat operátor, pokud se přijmou vhodné opatření. Přijmou vhodné opatření.

- q) a) Když se kotouč zasekne, nebo když z jakéhokoli důvodu přerušíte řez, uvolněte spoušť a držte pilu nehybně v materiálu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte odstranit pilu z obrobku nebo táhnout pilu dozadu, když je kotouč v pohybu, jinak může dojít ke zpětnému rázu. Prozkoumejte a proveďte nápravná opatření na odstranění příčiny zaseknutí kotouče.
- b) Při opětovném spuštění pily obrobku vycentrujte pilový kotouč v zářezu tak, aby zuby pily nezasahovaly do materiálu. Pokud se pilový kotouč zasekne, mmůže při opětovném spuštění pily vyskočit nebo zpětný ráz od obrobku.
- c) Nepoužívejte tupé a nebo poškozené kotouče. Nenaostřené a nebo nesprávně nastavené kotouče vytvářejí úzkou štěrbina způsobující nadměrné tření, zasekávání čepce a zpětný ráz.
- d) Zajišťovací páčky pro nastavení hloubky kotouče a sklonu musí být před řezem pevně utaženy a zajištěny. Pokud se nastavení kotouče během řezání posune, může to způsobit zaseknutí a zpětný ráz.
- e) Zajišťovací páky pro nastavení hloubky kotouče a sklonu musí být před řezem pevně utaženy a zajištěny. Pokud nastavení kotouč posune při řezání, může to způsobit zaseknutí a zpětný ráz.
- f) Při řezání do stávajících stěn nebo jiných slepých oblastí buďte obzvláště opatrní. Vychýlující nůž může řezat předměty, které mohou způsobit zpětný ráz.

FUNKCE SPODNÍ OCHRANY

Před každým použitím zkontrolujte, zda je spodní kryt správně uzavřen. Neprovozujte pilu, pokud se spodní kryt nepohybuje volně a okamžitě se nezavře. Nikdy neupínajte ani nepřivazujte spodní kryt v otevřené poloze. Pokud pila náhodou spadne, spodní kryt může být ohnutý. Zvedněte spodní kryt pomocí zatahovací rukojeti a ujistěte se, že se volně pohybuje a nedotýká se kotouče ani žádné jiné části, úhlu nebo hloubky řezu.

Zkontrolujte činnost pružiny spodního krytu. Pokud ochranný kryt a pružina nefungují správně, je třeba je před použitím opravit. Spodní kryt může fungovat pomalu v důsledku poškozených částí, lepkavých usazenin nebo nahromaděných nečistot. b) Před položením pily na lavici nebo podlahu vždy zkontrolujte, zda spodní kryt zakrývá pilový list. Nechráněný dobehající kotouč způsobí, že pila bude kráčet dozadu a řeže vše, co jí stojí v cestě. Uvědomte si čas, který trvá, než se kotouč zastaví po uvolnění spínače.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KRUHOVÉ PÍLY

- a) Nepoužívejte pilové listy z vysokorychlostní oceli (HSS).
- b) Před každým použitím zkontrolujte stroj a nůž. Nepoužívejte zdeformované, prasklé, opotřebené nebo jinak poškozené kotouče.
- c) Nikdy nepoužívejte pilu bez originálního ochranného systému. Nezamykat
- d) pohyblivý kryt v otevřené poloze. Ujistěte se, že ochranný kryt funguje volně bez zaseknuří.
- e) Používejte pouze kotouče, které odpovídají charakteristikám uvedeným v tomto návodu. Před použitím příslušenství vždy porovnejte maximální povolené otáčky příslušenství s otáčkami stroje.
- f) Nepoužívejte žádné abrazivní kotouče. g) Používejte pouze průměr(y) kotoučů v souladu s označením.



POZOR: Pokud některé části chybí, stroj nepoužívejte, dokud nejsou chybějící části nahrazeny. Nedodržení tohoto pravidla může vést k vážnému zranění osob.

(4.1) ZAČÍNÁME - ROZBALENÍ

Upozornění: Toto balení obsahuje ostré předměty. Při vybalování buďte opatrní. Vyměňte z balení stroj spolu s dodaným příslušenstvím. Pečlivě zkontrolujte, zda je stroj v dobrém stavu, a vezměte v úvahu veškeré příslušenství uvedené v tomto návodu. Také se ujistěte, že veškeré příslušenství je kompletní. Pokud zjistíte, že některé části chybí, stroj a jeho příslušenství vraťte prodejci spolu v původním obalu.

Nevyhazujte obal; uchovávejte jej v bezpečí během záruční doby. Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud je to možné, recyklujte. Nedovolte dětem hrát si s prázdnými plastovými sáčky kvůli riziku udušení.

(4.2) DODANÉ POLOŽKY

Description	CCS
S210CCS	1
210mm kotouč na měkkou ocel	1
Návod na použití	1
6-hranný klíč (výměna kotouče)	1
Vedení paralelní hrany po celé délce	1


Návody na použití Evolution

Evolution Power Tools poskytuje ke každému produktu návod k použití. Každá specializovaná příručka je pečlivě sestavena a navržena tak, aby poskytovala snadno dostupné a užitečné informace týkající se bezpečného používání, péče a údržby produktu. Odkaz na informace uvedené v příručce umožní operátorovi plně a bezpečně využít potenciál stroje.

Politika evoluce neustálého vývoje produktu může znamenat, že velmi příležitostně obsah příručky nemusí zcela odrážet nejnovější vylepšení nebo aktualizace, které byly začleněny do konkrétního produktu. Vylepšení/vylepšení specifikace produktu by mohla nastat v důsledku technologického pokroku nebo změn legislativního rámce přijímající země atp.

Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání, péče nebo údržby produktu Evolution, kontaktujte příslušnou linku pomoci Evolution, kde budou k dispozici aktuální informace a další rady.

PŘEHLED STROJE

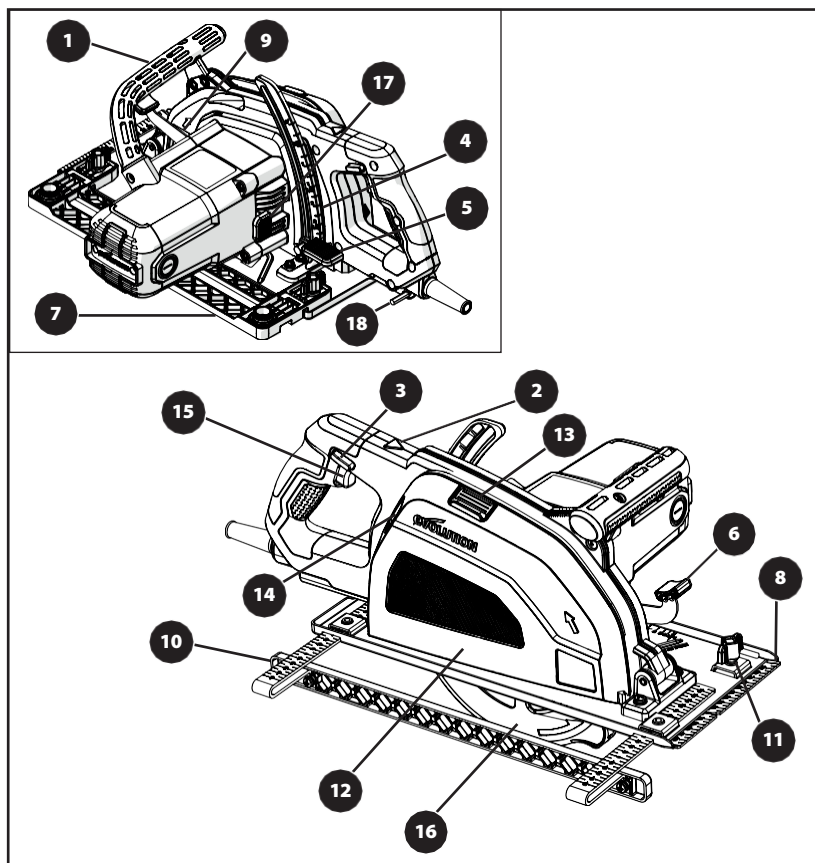

- 1. Obouruční rukojeť
- 2. Výstražní kontrolka přetížení
- 3. Obojruční zámek vypnutý
- 4. Hloubkoměr
- 5. Páka hloubkoměru
- 6. Zatahovací páka krytu kotouče
- 7. Adaptér koleje (možnost dodávky samostatně)
- 8. Měřítka základní desky
- 9. Okénko na zobrazení kotouče
- 10. Paralelní vedení okrajů
- 11. Paralelní vodící křídlové šrouby

- 12. Odnímatelný sběrač třísek
- 13. Tlačítko uvolnění sběrače třísek
- 14. Průhledné okénko sběrače třísek
- 15. Provozní spoušť
- 16. Spodní kryt kotouče
- 17. Tlačítko uzamčení trnu
- 18. Palubní úložný prostor na nářadí

*Čísla uvedené v příručce

PRÍPRAVA

POZOR: Před provedením jakýchkoli úprav vždy odpojte stroj od zdroje napájení.

Pozn.: Tyto stroje jsou vybaveny schváleným napájecím kabelem a zástrčkou pro zamýšlenou zemi použití. Neměňte ani neupravujte napájecí kabel.

INSTALACE / DEMONTÁŽ KOTOUČE

POZOR: Používejte pouze originální kotouče Evolution, které jsou určeny k použití v těchto strojích. Ujistěte se, že maximální rychlost kotouče je kompatibilní se strojem. Demontáž provádějte pouze se strojem odpojeným od napájení.

Pozn.: Doporučuje se, aby operátor zvažil nošení ochranných rukavic při manipulaci s kotoučem během instalace nebo při výměně kotouče stroje. Doporučené kotouče Evolution jsou uvedeny v tabulce níže.

Kódy kotoučů	Kotouče
M210TCT-50CS	Na měkkou ocel
T210TCT-68CS	Na tenkou ocel
S210TCT-54CS	Na nerez
A210TCT-60CS	Na hliník

Více informací o možnostech a specifikacích kotoučů Evolution naleznete na webové stránce.


Najděte dodaný šestihřanný klíč pro výměnu kotouče, který se nachází v úložném prostoru na palubě (18) (obr. 1). • Umístěte pilu bezpečně na rovný a bezpečný povrch.

Pozn.: Všechny stroje lze opatrně položit na plochý konec krytu motoru (obr. 2), čímž se usnadní přístup ke kotouči a upevněním.


- Odstraňte sběrač třísek (12) stisknutím uvolňovacího tlačítka (13) (obr. 3), čímž odkryjete šroub kotouče (obr. 4).
- Zajistěte aretační tlačítko hřídele (17) a uvolněte šroub kotouče pomocí dodaného šestihřanného klíče. Šroub kotouče je vybaven standardním šroubovým závitem (uvolníte jej otočením proti směru hodinových ručiček).
- Odstraňte a bezpečně uložte šroub kotouče a vnější přírubu. (Obr.5)

Otočte spodní kryt kotouče (16) a poté kotouč vyjměte


Pozn.: Vnitřní přírubu kotouče lze v případě potřeby ponechat na místě, ale je třeba ji zkontrolovat a důkladně vyčistit. Je-li vyjmuta ze stroje, musí se vrátit zpět ve stejné orientaci jako před odstraněním.

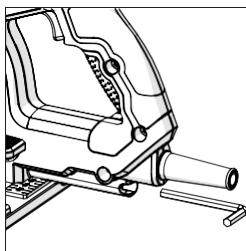


Obr. 1

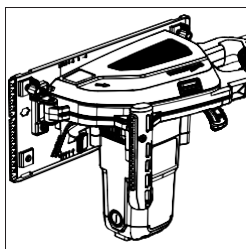


Obr. 2

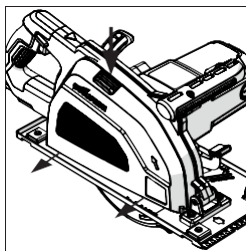

Obr. 3

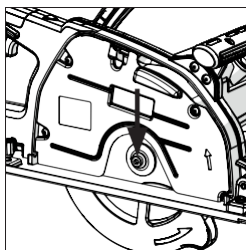


Obr. 4

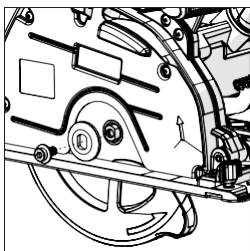

Obr. 5

- Důkladně vyčistěte kotouč kolem oblastí otvoru (oba povrchy), kde se příruby kotouče budou dotýkat a upněte kotouč.
- Nainstalujte (nový) kotouč. Ujistěte se, že šipky směru otáčení vytištěné na kotouči se shodují se šipkami směru otáčení na horním a dolním krytu kotouče. **(Obr.6)**.
- Nechte spodní kryt kotouče vrátit se do zavřené polohy.
- Namontujte zpět vnější přírubu a šroub kotouče.

Pozn.: Vnější příruba má speciálně opracovaný otvor, který obsahuje dvě protilehlé „plochy“, (obr. 7). Tyto „plochy“ zapadají do dvou doplnkových „plochých“ obrobků na hřídeli hřídele.

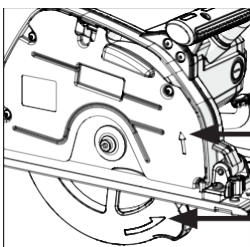

Obr. 6


- Znovu zajistěte aretační tlačítko hřídele a pevně utáhněte šroub kotouče pomocí šestihřídelného klíče.
- Uvolněte tlačítko zámku hřídele.
- Vraťte šestihřídelný klíč do jeho vyhrazené úložné polohy na palubě.
- Ručním otáčením kotouče zkontrolujte, zda se blokovací tlačítko hřídele zcela uvolnilo.
- Zkontrolujte funkčnost spodního krytu kotouče.
- Vyměňte sběrač pilin.

Pozn.: Vnitřní příruba je oboustranná, aby vyhovovala velikostem otvoru kotouče 15,875 mm (5/8") a 25,4 mm (1").

Pozn: Při prvním odstraňování vnější příruby se ujistěte, že vnitřní příruba zůstane na svém místě.

VODIČ PARALELNÍCH HRAN

S tímto strojem se dodává odnímatelné paralelní vedení okraje, (10), které může být obzvlášť užitečné pro přesnost při rozřezávání (obr. 8).

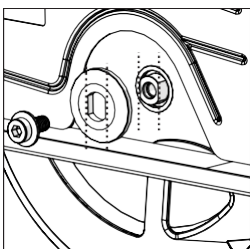


Obr. 7

Vodící ramena by se měla zasunout přes obdélníkové štěrby umístěné na obou stranách základní desky (obr. 9) a zasunout pod uzamykací křídlové šrouby nastavení dopředu a dozadu (11).

Nastavte vodící lištu tak, aby byla v požadované vzdálenosti od kotouče a utáhněte seřizovací šroub. Zkontrolujte, zda je okrajové vedení rovnoběžné s pilovým kotoučem.

Pozn.: Parallel Edge Guide možno namontovat na obě strany základní desky.

POZOR: Vodící lištu nasazujte a upravujte pouze tehdy, když je stroj odpojen od napájení.

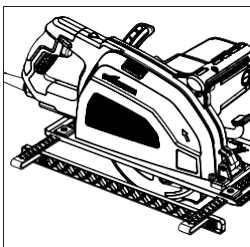

Obr. 8

Pozn.: Ramena paralelní vodící lišty musí procházet přes všechny obdélníkové štěrby v základní desce.



POZOR: Je nebezpečné instalovat a pokusit se používat vodící lištu, přechází-li přes ni jen jedno rameno z obrobených obdélníkových otvorů základní desky.

NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU

- Uvolněte blokovací mechanismus nastavení hloubky zatážením ovládací páky (5) (obr. 10) směrem nahoru.
- Nastavte/změňte polohu základní desky vzhledem k tělu pily otáčením kolem čepu, abyste dosáhli požadované hloubky řezu (velikost, o kterou kotouč přečnává přes základní desku).

Pozn.: K základní desce je připevněn hloubkoměr. Zarovnání ovládací páky (5) s příslušnou požadovanou hloubkou (obr. 11) může pomoci při rychlém nastavení.


Utáhněte blokovací mechanismus nastavení hloubky zatlačením ovládací páky směrem dolů, aby se stroj bezpečně zajistil v požadované poloze. Když se změní hloubka řezu, bude se měnit poloha přední části kotouče vzhledem k základní desce. Jako pomůcka při řezání je základní deska vybavena stupnicí (8) (obr. 12), na které lze vidět polohu přední části kotouče. Bude to v souladu s údajem, který odpovídá hloubce řezu zobrazené na měřítku hloubky.

Pozn.: I když je tato metoda užitečná pro rychlé nastavení hloubky, měla by se vždy považovat za vodítko pro dosažené nastavení. Vyžaduje-li se velmi přesná hloubka řezu, nastavení kotouče by se mělo zkontrolovat pomocí strojírenského přesného pravítka (není součástí dodávky) nebo podobného nástroje a podle toho upravit.

- Ve většině případů by měla být hloubka řezu nastavená na hroubku materiálu, který se má řezat, plus přibližně 3 mm.
- Utáhněte blokovací mechanismus nastavení hloubky o zatlačením ovládací páky směrem dolů stroj bezpečně zajistíte v požadované poloze

PROVOZNÍ RADY (KONTROLY PŘED PROVOZEM)

Pozn: Jelikož všechna provozní prostředí budou jedinečná a různorodá, Evolution Power Tools nabízí následující obecné rady o bezpečných provozních postupech a praktikách, které musí operátor zvážit. Tato řada nemůže být kompletní, protože Evolution nemá žádný vliv na typ dílen nebo pracovního prostředí, ve kterém se tyto stroje mohou používat. Doporučujeme, aby operátor požádal o radu příslušný orgán alebo vedúceho dielne, ak si nie je istý akýmkoľvek aspektom používania týchto strojov. Je dôležité, aby sa vykonávali bežné bezpečnostné kontroly byli prováděny (při každém použití) předtím, než operátor použije stroj.

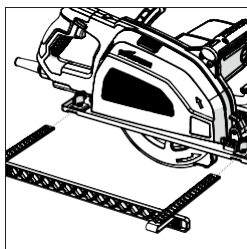

Obr. 9

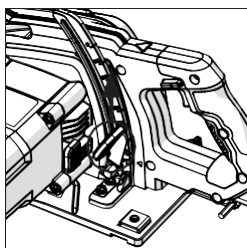


Fig. 10

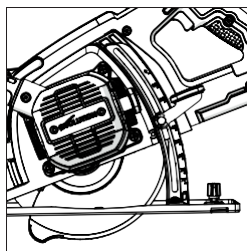


Fig. 11

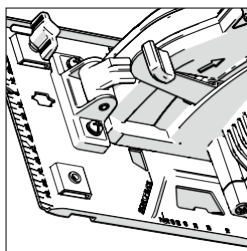


Fig. 12

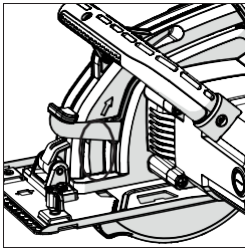


Fig. 13



POZOR: Tyto bezpečnostní kontroly před použitím by se měly provádět se strojem odpojeným od sítě.

- Zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní kryty fungují správně a zda jsou všechny seřizovací rukojeti/šrouby bezpečně utaženy.
- Zkontrolujte, zda je kotouč zajištěn a správně nainstalován. Také zkontrolujte, zda je to správný kotouč pro řezaný materiál.
- Zkontrolujte integritu napájecího kabelu.
- Vždy, když je to možné, upněte obrobek na pevnou nosnou konstrukci, jako je pracovní stůl, pila nebo podobně.
- Obsluha by si měla být vždy vědoma polohy a vedení napájecího kabelu.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Obsluha by měla nosit všechny příslušné OOP (osobní ochranné prostředky), které jsou potřebné pro daný úkol. To může zahrnovat bezpečnostní brýle, celoochrannou masku, protiprachové masky, bezpečnostní obuv atp.

Kryt horního kotouče je speciálně tvarován tak, aby odváděl většinu řezaného odpadu směrem dolů a pryč od operátora do odnímatelného sběrače třísek. Takové nečistoty mohou být horké a/nebo ostré. Operátor by měl věnovat náležitou pozornost odstraňování takového materiálu z obrobku po dokončení řez

Pozn.: V závislosti na řezaném materiálu se uvnitř krytu kotouče mohou usadit i nějaké nečistoty. Jakýkoli takový materiál by měl být odstraněn během běžné údržby stroje nebo během výměny kotouče. Všechny nasbírané nečistoty zlikvidujte environmentálně zodpovědným způsobem.

POHLEDOVÉ OKNO KOTOUČE

Průhledné okénko kotouče z tvrzeného skla (9) se nachází na levé přední straně horního krytu kotouče v blízkosti místa, kde kotouč vychází z řezu. (Obr. 13), To umožňuje operátorovi sledovat průběh řezu a zároveň poskytuje ochranu před jakýmkoli vyvrženým materiálem.

Pozn.: Toto skleněné okénko by se mělo čistit podle potřeb, aby se zajistil jasný a ničím nerušený výhled na linii řezu.



POZOR: Jakékoli nečistoty jsou potenciálně zdraví škodlivé. Některé materiály mohou být obzvláště škodlivé a obsluha by měla vždy nosit protiprachovou masku. Pokud si operátor není jist potenciální toxicitou řezaného materiálu, je třeba vyhledat odbornou pomoc a radu.

! **POZOR:** Tyto stroje se nikdy nesmí používat k řezání azbestu nebo jakéhokoli materiálu, který jej obsahuje. V případě podezření na kontaminaci azbestem konzultujte/informujte příslušné orgány a požádejte o další pokyny.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tento stroj je vybaven bezpečnostním spouštěcím spínačem.

Ke spuštění stroje:

- Palcem stiskněte tlačítko bezpečnostního zámku (3) na obou stranách rukojeti.
- Stiskněte hlavní vypínač (15), abyste nastartovali motor.

Na zastavení motoru:

- Uvolníte spouštěcí spínač.

! **POZOR:** Motor by se nikdy neměl spouštět s pilovým kotoučem v přímém kontaktu s jakýmkoli povrchem/obrobkem.

SBERAČ PILÍN

Tento stroj je vybaven odnímatelným sběračem (12) pro zachytávání kovových pilin. Je vybaven průhledným „okénkem“ (14), aby operátor viděl obsah a vyprázdnil se.

Pozn.: Když piliny dosáhnou šipky, znamená to, že přihrádka na piliny je téměř plná.

Chcete-li vyjmout a vyprázdnit sběrač pilin, stisknete uvolňovací tlačítko a vytáhnete jej ze stroje (13). Vyprázdňete obsah sběrače pilin posunutím dvířek nahoru (obr. 14a) a vyklopením obsahu přes vhodnou nádobu na odpad a zlikvidujete jej způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Při výměně sběrače pilin je třeba před zatlačením sběrače na místo zasunout spony na sběrači (obr. 14b) za panty.

! **POZOR: Sběrač pilin je velmi efektivní a musí se kontrolovat a vyprazdňovat v pravidelných intervalech. Kdy při řezání oceli se sběrač třísek může zahřát a při manipulaci s ním musíte být opatrní.**

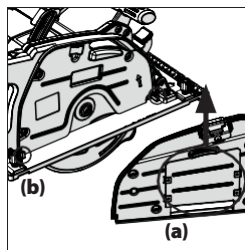


Fig. 14

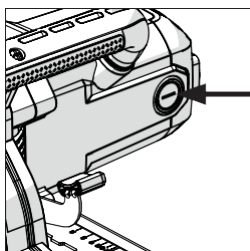


Fig. 15

LED VODÍCÍ LINKA KOTOUČE

Tento stroj je vybavený LED světlem v horním krytu. To vrhá stín kotouče na obrobek. To poskytuje uživateli jasnou linii řezu a LED osvětluje oblast řezu. Táto funkce nevyžaduje žádné zarovnání uživatele.

ELEKTRONICKÁ BRZDA

Tento stroj je vybaven elektronickou brzdou do integrovanou do krytu motoru. Toto zpomaluje kotouč během několika sekund namísto toho, aby kotouč pokračoval v otáčení, než se přirozeně nezastaví.

POKROČILÝ SYSTÉM PŘETIŽENÍ

V horní části rukojeti se nachází výstražné světlo přetížení (2), které se po připojení ke zdroji napájení a používání za normálních podmínek sečení rozsvítí zeleně. LED se rozsvítí červeně jako výstraha, když hrozí přehřátí motoru. Pokud se výstražná kontrolka přetížení rozsvítí červeně, zastavte řezání a nechte vychladnout, dokud se LED dioda přetížení nerozsvítí zeleně. Pokračování v používání nářadí po rozsvícení LED diody červeně může způsobit nenapravitelné poškození.

KONTROLA A VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ



POZOR: Před pokusem o kontrolu nebo výměnu uhlíkových kartáčků, odpojte stroj od napájení.

Chcete-li odstranit kartáče:

Vyměňte oba uhlíkové kartáčky, pokud v nich zůstává méně než 6 mm uhlíku, nebo je-li pružina nebo drát poškozen nebo spálen. Vyměňte pouze za podobné kartáčky a vyměňte uzávěry. Nechte běžet motor stroje bez zatížení přibližně 5 minut. To pomůže novým kartáčům „zapadnout“ a zajistí efektivní chod motoru.

Pozn.: Použité, ale provozuschopné kartáče lze vyměnit. Tyto se musí vrátit do původní servisní polohy. Musí být také vloženy stejným způsobem jako před vyjmutím ze stroje.

MONTÁŽ TRAŤOVÉHO ADAPTÉRU:

Připojitelný adaptér kolejnic lze zakoupit samostatně od společnosti Evolution. Toto zařízení umožňuje bez námahy přímé řezání ve spojení se samostatně dostupným pásem.

Adaptér kolejnice je namontován na základní desce pod motorem. Pro nasazení adaptéru zavěste ramena adaptéru přes okraj základní desky a ujistěte se, že návrat základní desky sedí v kanálech na spodní straně adaptéru. Ujistěte se, že ramena adaptéru kolejnic jsou umístěna nad sedly základní desky. Zajistěte adaptér k základní desce pomocí dodaných křídlových matic. (Obr. 16)

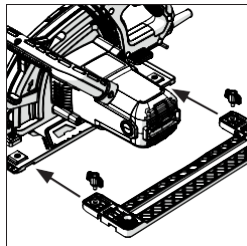


Fig. 16

Adaptér kolejnice by se měl nasazovat a odstraňovat jen tehdy, když je hlava v horní poloze na zámku hloubky. Má dvě váčky, které vyčnívají do kanálu základní desky (jedna na každém konci). „Otočná tlačítka“ umožňují operátorovi otáčet těmito váčkami. (obr. 17)

Operátor by měl tyto váčky nastavit tak, aby se stroj při správném umístění na dráze mohl pohybovat dopředu nebo dozadu snadno a hladce, ale bez toho, aby bylo možné zjistit jakýkoli boční pohyb (kolísání).

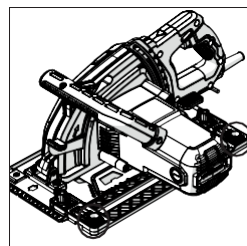


Fig. 17

RADY NA ŘEZÁNÍ



POZOR: Obsluha musí být vždy informována o poloze a vedení napájecího kabelu. Kabel musí být veden tak, aby se s ním kotouč nedostal do kontaktu.

- Netlačte na stroj násilím. Výstraha přetížení (kontrolka se rozsvítí červeně).
- Nechte pracovat rychlostí pilového kotouče. Výkon řezání se nadměrným tlakem na stroj nezlepší a životnost kotouče se sníží.
- Přední hranu základní desky položte rovnou na obrobek. Před spuštěním motoru se ujistěte, že kotouč není v kontaktu s obrobkem.
- Na začátku řezu zarovnejte výřezy na základní desce s požadovanou čarou řezu na obrobku nebo alternativně pomocí kontrolního okénka zarovnejte promítaný stín kotouče na požadovanou čáru řezu na obrobku, přičemž dávejte pozor, abyste zavedli kotouč k materiálu pomalu, abyste nepoškodili jeho zuby.
- Použijte obě ruce k pohybu pily dopředu přes obrobek.
- Aplikujte plynulý, konstantní tlak, aby se pila pohybovala dopředu přes obrobek.

Pozn.: Všechny stroje na řezání oceli Evolution mají automatický spodní kryt kotouče (16), který má speciálně tvarovanou přední hranu. Tato funkce zajišťuje, že se kryt kotouče zasouvá hladce a bez námahy, když kotouč stroje vstupuje do obrobku. Když kotouč opustí obrobek, spodní kryt kotouče se automaticky vrátí do své normální polohy a zcela zakryje kotouč.

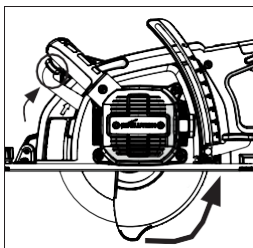


Fig. 18

Pozn.:

Spodní chránič kotouče je navržen tak, aby se na začátku řezu vysunul (otočil) tak, že zvednete páku zatažení krytu kotouče (6), čímž se spustí toto otáčení, které může pomoci při řezání určitých materiálů. (Obr.18)

Po dokončení řezu:

- Uvolněte vypínač ON/OFF.
- Nechejte kotouč úplně zastavit.
- Odstraňte stroj z obrobku a nechte spodní kryt kotouče vrátit se do své normální polohy a zakrýt kotouč.

VŠEOBECNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pozn.: Veškerou údržbu je třeba provádět při vypnutém stroji a odpojeném od napájení.

- Pravidelně kontrolujte, zda všechny bezpečnostní prvky a kryty fungují správně. Tento stroj používejte pouze tehdy, jsou-li všechny ochranné/bezpečnostní prvky plně funkční.
- Všechna ložiska motoru v těchto strojích jsou mazána po celou dobu životnosti. Není třeba žádné další mazání.
- K čištění plastových částí stroje použijte čistý, mírně navlhlý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné produkty, které by mohly poškodit plastové části.



POZOR: Nepokoušejte se čistit vložení ostrých předmětů skrz otvory v krytu stroje atp. Větrací otvory stroje by se měly čistit stlačeným suchým vzduchem.

Pozn.: Při používání stlačeného suchého vzduchu jako čistícího média by operátor měl používat ochranu očí.

SKLENĚNÉ VÝHLEDOVÉ OKÉNKO

Podle potřeby vyčistěte průzor pomocí vlhkého hadříku nebo speciálního prostředku na čištění skla. Nepoužívejte žádné abrazivní materiály, protože mohou poškodit nebo poškrábat sklo.

NAHROMAD PILIN (HORNÍ OCHRANA KOTOUČE)

Během výměny kotouče byste měli využít příležitosti zkontrolovat, zda se v horním krytu kotouče nenahromadily nějaké nečistoty. Jakékoliv takové úlomky by se měly odstranit pomocí vhodného nástroje (možná plastového nebo dřevěného), který odstraní úlomky bez poškození vnitřku krytu kotouče.



POZOR: Při tomto úkonu by měl operátor nosit vhodné OOP. Všechny nečistoty musí být zlikvidovány bezpečným a environmentálně zodpovědným způsobem.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Elektroodpad recyklujte tam, kde existují zařízení. Informace o recyklaci vám poskytne Váš místní úřad nebo prodejce.

VYHLÁŠENÍ O SHODE



Výrobce produktu, na který se vztahuje toto vyhlášení, je:

UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Výrobce tímto prohlašuje, že stroj uvedený v tomto prohlášení splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic strojních zařízeních a jiných příslušných směrnic, jak je uvedeno níže. Výrobce dále prohlašuje, že stroj uvedený v tomto prohlášení splňuje příslušná ustanovení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, je-li vhodně.

Směrnice, na které sa vztahuje toto vyhlášení, jsou uvedené níže:

2006/42/EC.	Machinery Directive.
2014/30/EU.	Electromagnetic Compatibility Directive.
2011/65/EU. & 2015/863/EU.	The Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment (RoHS) Directive.
2012/19/EU.	The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive.

A je v souladě s příslušnými požadavky nasledujících dokumentů:

EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-5:2014 • EN 55014-1:2017+A11:2020 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 61000-3-2:2019 • EN 61000-3-11:2000

Detaily produktu

Název:	S210CCS STEEL CUTTING CIRCULAR SAW
Evolution číslo modelu:	058-0001, 058-0002, 058-0003
Značka:	EVOLUTION
Napětí:	110V / 220-240V - 50Hz 220-240V - 50 Hz
Vstup:	220-240V - 1800w 110V - 1600w

Technická dokumentace potřebná k prokázání, že výrobek splňuje požadavky směrnice, byla sestavena a je k dispozici. Kontrola příslušným donucovacím orgánům a ověřuje, že náš technický soubor obsahuje dokumenty uvedené výše o správné normy pro produkt, jak je uvedeno výše

Jméno a adresa držitele technické dokumentace.

Podepsaný:

Vytisknul: Barry Bloomer - CEO



Datum:

26/03/21

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce produktu, na který se vztahuje toto vyhlášení je:

UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Výrobce tímto prohlašuje, že stroj uvedený v tomto prohlášení splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních a jiných příslušných směrnic, jak je uvedeno níže. Výrobce dále prohlašuje, že stroj uvedený v tomto prohlášení splňuje příslušná ustanovení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, je-li to vhodné.

Směrnice, na které se vztahuje toto vyhlášení jsou uvedené níže:

UK legislation_Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
 UK legislation_Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
 UK legislation_The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
 UK regulation_The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

A je v souladu s příslušnými požadavky nasledujících dokumentů:

**BS EN 62841-1:2015 • BS EN 62841-2-5:2014 • BS EN 55014-1:2017+A11:2020 •
 BS EN 55014-2:2015 • BS EN IEC 61000-3-2:2019 • BS EN 61000-3-11:2000 •
 EN 55014-1:2017+A11:2020 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 61000-3-2:2019 • EN 61000-3-11:2000**

Detaily produktu

Název: S210CCS STEEL CUTTING CIRCULAR SAW
 Evolution číslo modelu: 058-0001, 058-0002, 058-0003
 Značka: EVOLUTION
 Napětí: 110V / 220-240V - 50Hz
 220-240V - 50 Hz
 Vstup: 220-240V - 1800w
 110V - 1600w

Technická dokumentácia potrebná na preukázanie, že výrobok spĺňa požiadavky smernice, bola zostavená a je k dispozícii na kontrolu príslušným orgánom presadzovania práva a overuje, že náš technický súbor obsahuje dokumenty uvedené vyššie a že ide o správne normy pre produkt, ako je uvedené vyššie.

Jméno a adresa držitele technické dokumentace.

Podpísaný:  Vytlačil: Barry Bloomer - CEO

Dátum: 09/06/21

Poznámky

evOLUTION®

US

Evolution Power Tools LLC
8363 Research Drive
Davenport, IA
52806

T: 866-EVO-TOOL

EU

Evolution Power Tools SAS
61 Avenue Lafontaine
33560
Carbon-Blanc
Bordeaux

T: +33 (0)5 57 30 61 89

UK

Evolution Power Tools Ltd
Venture One, Longacre Close
Holbrook Industrial Estate
Sheffield
S20 3FR

T: 0114 251 1022

AUS

Total Tools (Importing) Pty Ltd
20 Thackray Road
Port Melbourne
Vic 3207

T: 03 9261 1900



EPT QR CODE